




INSTRUCCIONES DE APLICACION


EMPALME PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO




Empalme Preformado, no aplicado.

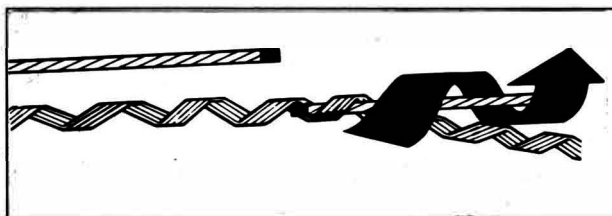


1. Encinte antes de cortar el cable, de modo que el extremo cortado quede encintado concinta plástica. Elija el subconjunto que contenga el mayor número de varillas y aplique una mitad sobre el cable de acero comenzando por la marca central. Controlar que la dirección del sentido de hélice del preformado y el cableado del cable de acero es la misma.

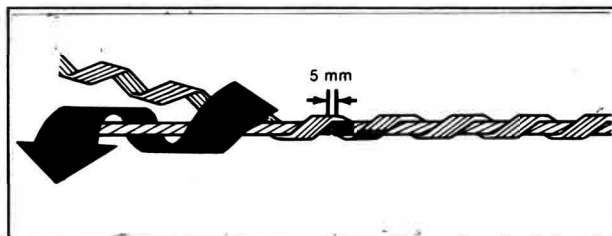


2. Coloque el otro extremo del cable a unos 5 mm del primero y aplique la segunda mitad del subconjunto del empalme, como se indica.

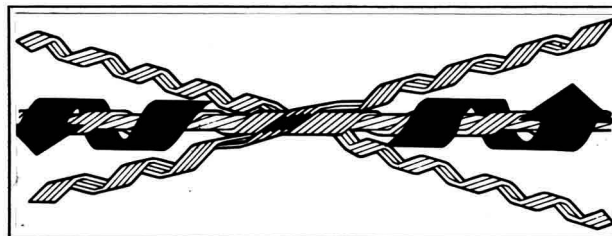

3. Haga coincidir las marcas centrales de los otros dos subconjuntos de Empalme y apliquelos sobre el cable hasta que queden dos vueltas completas para terminar la colocacion.

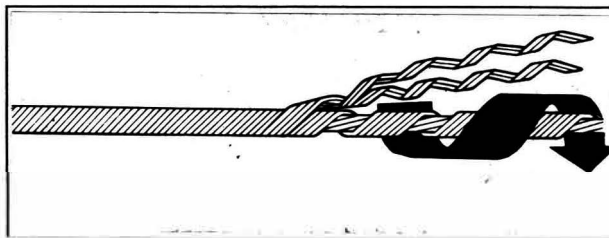

4. Para terminar la colocación, separe cada subconjunto en otros subconjuntos de menor cantidad de varillas y aplique cada uno de estos subconjuntos menores como se indica.

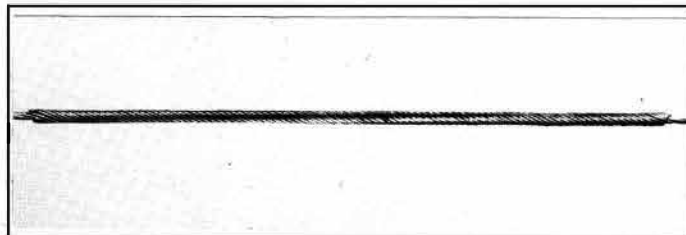

5. Empalme Preformado totalmente aplicado.

Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos :

- Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
- No dejar el preformado suelto o desparramado.
- No se debe arrojar o pisar el preformado ni mojarlo antes de su aplicación.
- Los materiales del cable conductor y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.

PLP - Produtos para Linhas Preformaods Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil Tel. (11)

4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br