





Empalme Preformado para Cable de Acero / Acero-Aluminio / OPGW

Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del producto.

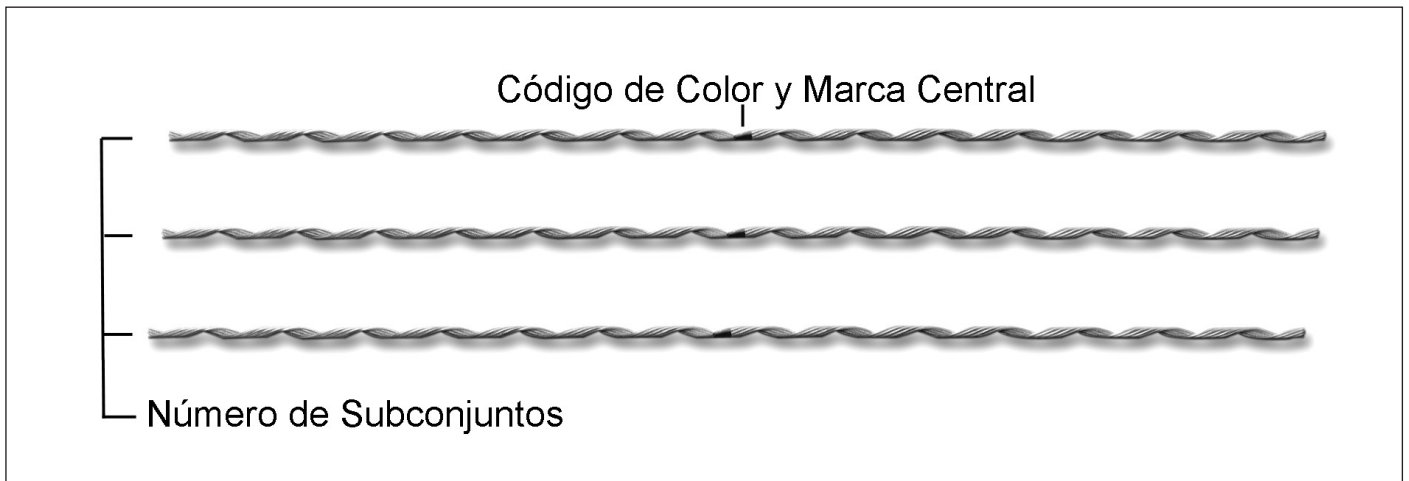

Empalme no colocado

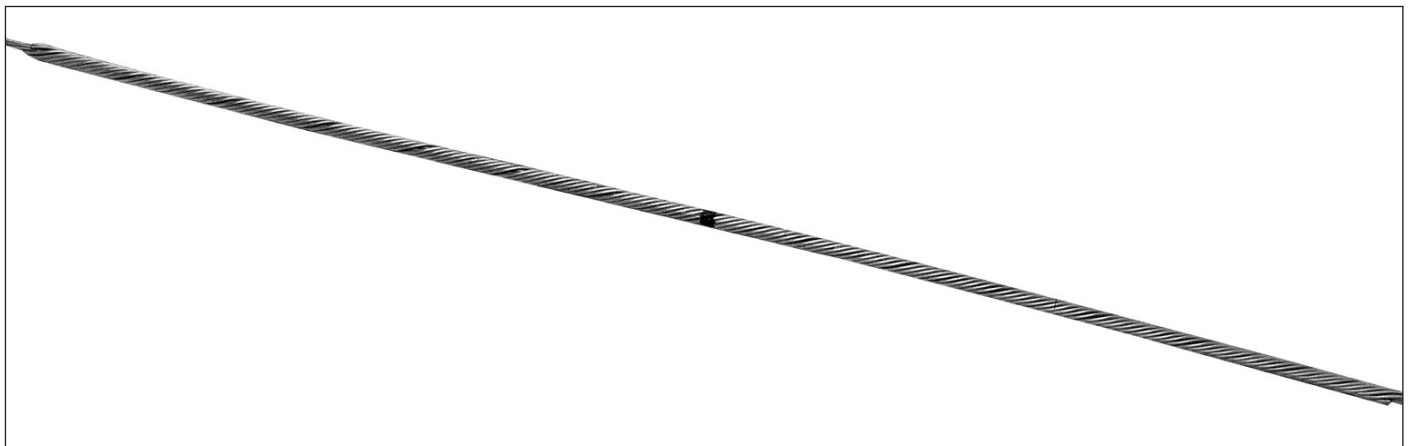

Empalme colocado

COLOCACIÓN DEL EMPALME PREFORMADO



1. Tener los extremos del cable con una capa de cinta plástica aislante. Elija el subconjunto que contiene el mayor número de varillas y coloque la mitad de él en el cable conductor, iniciando la aplicación a partir de la marca central. Asegúrese que el sentido de encordado del cable y del preformado es el mismo.




2. Posicione el otro extremo del cable conductor lo más próximo posible al primero y coloque la segunda mitad del subconjunto de empalme, según se indica.

Nota: No deje ninguna separación entre los extremos.



3. Complete la colocación de los otros subconjuntos del empalme, comenzando por la marca central.

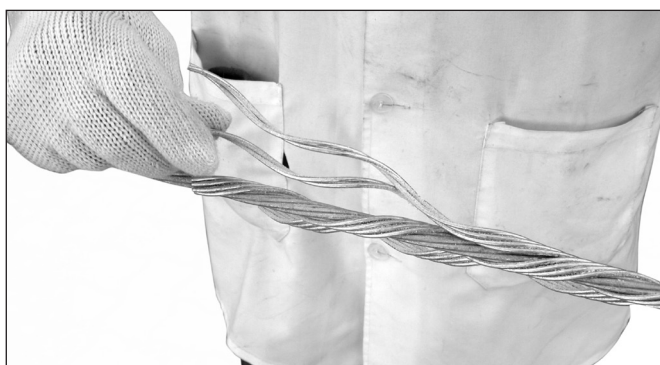

4. Faltando dos vueltas para terminar la colocación es conveniente separar las puntas de los subconjuntos y formar otros con menor número de varillas para, entonces, terminar con mayor facilidad la colocación.

Colocación del Empalme Preformado

1. Iniciar, obligatoriamente, la colocación del Empalme con el subconjunto que contiene el mayor número de varillas.
2. Colocar una cinta plástica aislante para tener los extremos del conductor donde será realizada la conexión.
3. Colocar, obligatoriamente, todos los subconjuntos del Empalme.
4. Al colocar el Empalme se deben posicionar los extremos del cable conductor lo más próximo posible uno del otro. No dejar ningún espacio entre los extremos.
5. No utilizar herramientas (llaves, alicates, etc.) en la colocación del Empalme. Utilizar solamente las manos, siguiendo las sugerencias de PLP para facilitar la terminación de la colocación.
6. Colocar los Empalmes Preformados solamente en los cables con diámetros para los cuales fueron proyectados.
7. Al terminar la colocación del Empalme Preformado verificar si las varillas no están deformadas, superpuestas, separadas del cable ó con las puntas levantadas.

Cuidados con el Preformado

1. Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
2. No dejar el preformado suelto ó desparramado.
3. No se debe jugar ó pisar el preformado ni tampoco mojarlo antes de su aplicación.
4. Las características del cable y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de encordado

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo General de Preformados para cualquier aclaración de eventuales dudas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plpbrasil.com.br - ww.plp.com.br